



Das Original

TSI 01/10



## Советы от профессионала

Выход двигателя из строя –  
виновата прокладка ГБЦ?

# Газовый пробой

Выход из строя двухслойной металлической  
прокладки для мотоцикла

### **Повреждение:**

На металлической пластине стоппера и несущей пластине наблюдается четкий черный след по направлению к охлаждающему каналу. Протечка газа возникает между пластиной стоппера и несущей пластиной.



пластина стоппера  
(со стороны блока)



несущая пластина (со  
стороны головки)

### **Причина:**

Плохой зажим в результате недостаточного момента затяжки. В результате неудовлетворительная герметичность.

### **Другие возможные причины:**

- неплоскостность деталей двигателя (деформация в результате высоких термических нагрузок)

### **Меры:**

При монтаже необходимо строго соблюдать необходимые инструкции по моментам затяжки болтов.