



05/14



Das Original

Silindir başlığı contasının değiştirilmesi

Mercedes-Benz


OM 457 | OM 460



OM 457/OM 460 serisi motorlarda, silindir başlığı contasının değiştirilmesi esnasında, kullanılan silindir başlığı contası, motor numarasının uyarılmasına rağmen silindir başlığına uymadığı için düzenli olarak sorunlar yaşanmakta ve hasarlar meydana gelmektedir.

Bunun sonucunda motor hasarları meydana gelmekte ve bunlar da beraberinde yüksek onarım masrafları ve hoşnut olmayan müşteriler getirmektedir.



Bunu önlemek için aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:

085588 motor numarasına kadar düz sızdırmazlık yüzeyli ve yivsiz silindir başlıkları takılıdır.
(Silindir başlığı contası  462.451 - Elastomer sızdırmazlık profillerinin yüksekliği: 1,8 mm)

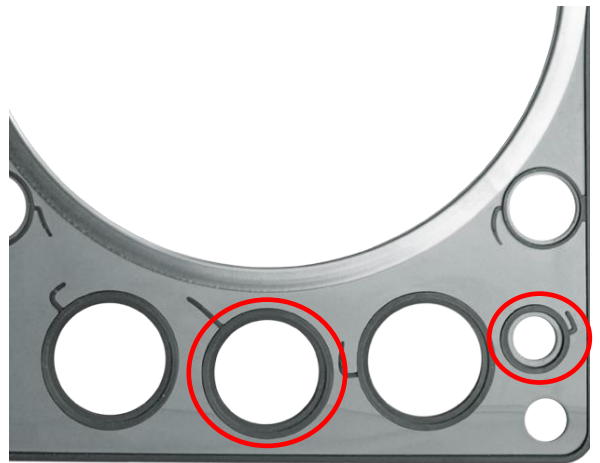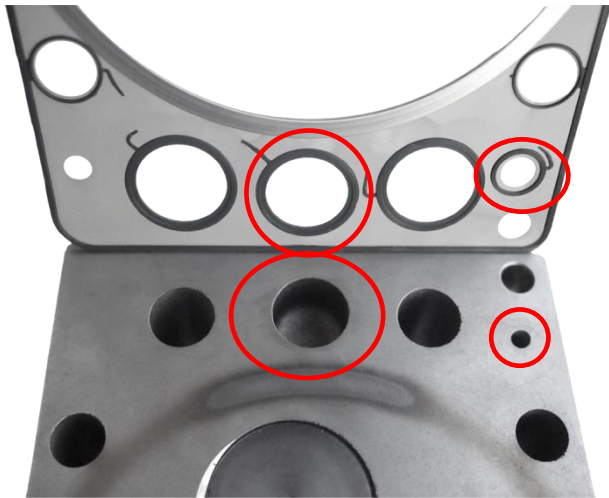


01/02




05 / 14



 
 
Das Original

Motor numarası 085589'dan itibaren su ve yağ geçişlerinde frezelenmiş yivli, değiştirilmiş silindir başlıkları kullanılmaktadır. Uygun olan silindir başlığı contasında elastomer sızdırmazlık profilleri uygun şekilde artırılmıştır (silindir başlığı contası  462.202 - Sızdırmazlık profillerinin yüksekliği: 3 mm). Sadece bu silindir başlığı contası ile sızdırmazlık sağlanabilir!

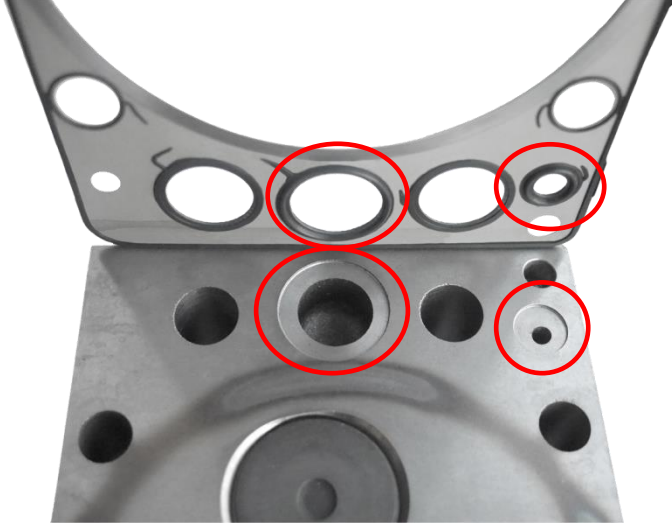

Bu nedenle yedek parçaları seçmeden önce mutlaka hangi silindir başlıklarının takılı olduğuna ve hangi silindir başlığı contalarının gerekli olduğuna dikkat edin. Buna ilave olarak üreticinin montaj talimatları dikkate alınmalıdır.

Aşağıdakiler arasında ayırım yapılmalıdır:

- **Frezelenmiş yivleri olan silindir başlığı ve artırılmış sızdırmazlık profilli** ( 462.202) silindir başlığı contası
- **Yivleri olmayan silindir başlığı ve düz sızdırmazlık profilli** ( 462.451) silindir başlığı contası

Yedek parçaları temin ederken her zaman orijinal Elring yedek parçaları almaya dikkat edin.

Bununla ilgili olarak, yedek parça piyasasında faal olan çeşitli sağlayıcılarda karşılaştırma numarasının atanmış olan orijinal yedek parça numarası ile aynı olmadığını ve üreticinin değiştirilmiş olan teknik spesifikasyonlarının dikkate alınmamış olduğunu lütfen dikkate alın.